



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال آزمونهای شغلی کشور (پرتال دانش)  
با ارائه خدمات رایگان، آموزشی، راهنمایی آزمونهای شغلی و...  
برای دانشجویان

- ۱) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)  
شامل آزمونهای وکالت (اسکودا و مشاوران قوه)، قضاویت، اختبار، سردفتری، دفتریاری و ...
- ۲) راهنمای آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به همراه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- ۳) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- ۴) ارائه جزوات و منابع رایگان برای آمادگی در آزمونهای شغلی
- ۵) آخرین اخبار آزمونهای شغلی، از خبرگزاری‌های پربازدید
- ۶) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- ۷) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- ۸) معرفی آموزشگاه‌های معترض جهت آزمونهای شغلی

.... (۹)



کد کنترل



304E

304

E

دفترچه شماره (۱)  
صبح جمعه  
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»  
امام خمینی (ره)

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) – سال ۱۳۹۹

### رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – کد (۲۳۲۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی؛ ریاضیات مهندسی – آنالیز شکل دادن فلزات – متالورژی در تولید – ابزارشناسی و ماشین کاری بیشتر فه	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقرورات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱ فرض کنید  $y'' - 2xy' + \sigma y = 0$  و  $y_1(\sigma), y_2(\sigma)$  دو جواب غیربدیهی (غیرصفر) از مسئله مقدار مرزی  $y(0) = y(1) = 0$

با شرط  $\sigma_2 \neq \sigma_1$  باشند. کدام مورد درست است؟

$$\int_0^1 e^{-x} y_1(x) y_2(x) dx = 0 \quad (1)$$

$$\int_0^1 e^{-x} y_1(x) y_2(x) dx = 0 \quad (2)$$

$$\int_0^1 y_1(x) y_2(x) dx = \int_0^1 y_2(x) dx = \frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\int_0^1 y_1(x) y_2(x) dx = 0 \quad (4)$$

- ۲ فرض کنید  $u = u(x, t)$  جواب مسئله مقدار مرزی زیر باشد:

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \cos x, x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = 1, x \geq 0 \\ u(0, t) = 0, t \geq 0 \end{cases}$$

در این صورت، مقدار  $u(2, 1)$  کدام است؟

$$1 - \frac{1}{2} \cos 4 \quad (1)$$

$$1 + \frac{1}{2} \cos 4 \quad (2)$$

$$1 + \cos^2 2 \quad (3)$$

$$1 - \cos^2 2 \quad (4)$$

-۳ مسئله ارتعاش موج داده شده زیر را در نظر بگیرید. شتاب ارتعاش در  $x = \frac{3}{4}$  کدام است؟

$$\begin{cases} u_{tt} + \varepsilon = u_{xx}, 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u_t(0, t) = 0 \\ u(x, 0) = 3x(x+1), u(1, t) = \varepsilon \end{cases}$$

(۱)


(۲)

(۳)

(۴)

-۴ مقدار پتانسیل  $u$  در ربع دایره‌های مرزی مطابق شکل زیر داده شده است. اگر تابع پتانسیل  $u$  به صورت زیر باشد، آنگاه کدام مقدار  $|A|, |B|, |C_\varphi|, |B|, |E_\varphi|$  بزرگتر است؟

$$u(\rho, \varphi) = A \ln \rho + B + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}) \cos(n\varphi) + (E_n \rho^n + F_n \rho^{-n}) \sin(n\varphi)$$

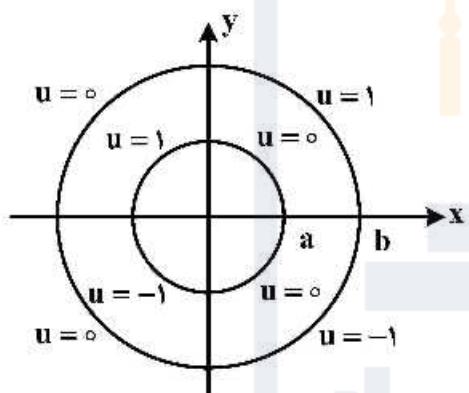 $|A|$  (۱) $|B|$  (۲) $|C_\varphi|$  (۳) $|E_\varphi|$  (۴)

-۵ فرض کنید در معادله انتگرالی  $h(x) = \int_0^\infty \int_0^\infty g(t) \sin(wx) \sin(wt) dw dt$  سایر جاها

باشد. مقدار  $h\left(\frac{-\pi}{2}\right)$  کدام است؟

(۱)

 $-\frac{\pi}{2}$  (۲) $\frac{\pi}{2}$  (۳) $\frac{\pi}{4}$  (۴)

-۶ اگر  $\int_{-\infty}^{+\infty} |F(w)|^2 dw$  تبدیل فوریه سیگنال  $f(t) = \frac{1}{2} e^{-|t|}$  باشد، آنگاه حاصل  $F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iwt} dt$  کدام است؟ ( $i^2 = -1$ )

$$\frac{1}{\pi}$$

$$\frac{2}{\pi}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\pi$$

-۷ مسئله انتقال حرارت یک بعدی  $u_t = a^2 u_{xx}$  ( $x > 0, t > 0$ ) با شرط اولیه  $u(x, 0) = A$  و شرط کرانه‌ای  $u(0, t) = B(1 - H(t - t_0))$  که در آن  $H$  تابع پله واحد (هوی‌ساید) و  $t_0 > 0$  است، را در نظر بگیرید. اگر تبدیل لاپلاس  $U(x, s)$  باشد، آنگاه  $U(x, s)$  کدام است؟

$$\frac{(B - A - Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} - \frac{A}{s}$$

$$\frac{(B - A + Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{\sqrt{sx}}{|a|}} - \frac{A}{s}$$

$$\frac{(B - A - Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} + \frac{A}{s}$$

$$\frac{(B - A + Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} + \frac{A}{s}$$

-۸ نقاط غیرتحلیلی شاخه اصلی تابع  $f(z) = \log(1 - iz^2)$  کدامند؟

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

- ۹- حاصل عبارت  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 \left( \frac{\pi}{6} + 2e^{i\theta} \right) d\theta$  است؟

$$\pi$$

$$2\pi i$$

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{2}i$$

- ۱۰- فرض کنید  $a \in (-1, 1)$  یک عدد حقیقی و  $z = ae^{i\theta}$  باشد. با استفاده از سری توانی حاصل سری  $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ ، کدام است؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos \frac{n\pi}{2}$$

$$\frac{a - 2a^2}{(1-a)^2}$$

$$\frac{2a^2 - a}{(1-a)^2}$$

$$\frac{2a^2 - a}{2(1-a+a^2)}$$

$$\frac{a - 2a^2}{2(1-a+a^2)}$$

- ۱۱- مسئله پواسن زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = \begin{cases} 2 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}, & 0 < y < \pi \\ u(x, 0) = u(x, \pi) = 0 \end{cases}$$

$e_i$  تبدیل فوریه  $U_w(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-ixy} dx$  باشد. مقدار  $e_i e^{-wy} + e_r e^{wy} + B_w$  اگر کدام است؟

$$\frac{(e^{\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^2 \sinh(\pi w)}$$

$$\frac{(e^{-\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^2 \sinh(\pi w)}$$

$$\frac{(1 - e^{\pi w})\sin w}{\pi w^2 \sinh(w)}$$

$$\frac{(1 - e^{-\pi w})\sin(\pi w)}{\pi w^2 \sinh(w)}$$

- ۱۲ - فرض کنید  $f(x) = (\cos x + 2 \sin x - 2)^2$  در  $-\pi < x < \pi$  تعریف شده و متناوب با دوره تناوب  $2\pi$  باشد. اگر

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \text{ سری فوریه تابع } f \text{ باشد، مقدار } \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

کدام است؟

$$\frac{153}{8} \quad (1)$$

$$\frac{153}{4} \quad (2)$$

$$\frac{77}{2} \quad (3)$$

$$\frac{39}{2} \quad (4)$$

- ۱۳ - ضریب  $z^{-2}$  در بسط لوران تابع  $f(z) = z \sin\left(z - \frac{1}{z}\right)$  کدام است؟

$$\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!6!} + \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (1)$$

$$\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} - \frac{1}{3!4!} + \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (2)$$

$$-\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} - \dots \quad (3)$$

$$-\frac{1}{2!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (4)$$

- ۱۴ - فرض کنید  $\oint_{|z|=2} \frac{f(z)dz}{z^4}$  باشد. حاصل انتگرال  $f(z) = (1+z^2+z^3)e^z$  کدام است؟

$$\frac{7\pi i}{3} \quad (1)$$

$$\frac{14\pi i}{3} \quad (2)$$

$$\frac{25\pi i}{12} \quad (3)$$

$$\frac{25\pi i}{24} \quad (4)$$

۱۵ - حاصل انتگرال  $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^r x}{x^2 + 1} dx$  کدام است؟

$$\frac{\pi(e^r + 3)}{4e^r} \quad (1)$$

$$\frac{\pi(3e^r + 1)}{4e^r} \quad (2)$$

$$\frac{\pi(e^r + 3)}{4e^r} \quad (3)$$

$$\frac{\pi(3e^r + 1)}{4e^r} \quad (4)$$

۱۶ - نسبت تغییر حجم ( $\Delta V$ ) یک قطعه فولادی به حجم اولیه ( $V_0$ ) وقتی تحت فشار هیدرواستاتیک

$$p = 180 \text{ MPa}$$

$$(E = 200 \text{ GPa}, \nu = 0.29)$$

$$-1/134 \times 10^{-3} \quad (1)$$

$$-2/56 \times 10^{-3} \quad (2)$$

$$-3/66 \times 10^{-3} \quad (3)$$

$$-4/57 \times 10^{-3} \quad (4)$$

در روش «میدان خطوط لغزش» کدام مورد در رابطه با سرعت ذرات در میدان نادرست است؟

(۱) در میدان خطوط مستقیم هم تنفس و هم سرعت، ثابت باقی می‌ماند.

(۲) در داخل هر منطقه که  $\sigma_y$  ثابت است، سرعت نیز ثابت است.

(۳) در طول خطوط لغزش مستقیم، هم مقدار و هم جهت ناپیوستگی سرعت ثابت است.

(۴) وقتی یک ذره در طول منطقه‌ای که  $\sigma_y$  تغییر می‌کند، حرکت کند، جهت سرعت مطلق آن می‌تواند تغییر نکند.

۱۷ - حداکثر کاهش سطح مقطع در فرایند کشش سیم در حالتی که ضریب بازدهی یک باشد، چند درصد است؟

$$\left(\frac{\sigma_{uf}}{y_e} = \frac{1}{\eta} \ln \frac{1}{1-r}\right)$$

$$58 \quad (1)$$

$$63 \quad (2)$$

$$74 \quad (3)$$

$$82 \quad (4)$$

۱۸ - اگر در فرایند کشش سیم، ضریب بازدهی فرایند ۷٪ باشد و از گارسختی صرف نظر شود، حداکثر کاهش سطح

$$\text{مقطع چند درصد است؟ } (e^{0.7} = 2)$$

$$60 \quad (1)$$

$$55 \quad (2)$$

$$50 \quad (3)$$

$$45 \quad (4)$$

- ۲۰- مقدار کار لازم برای تغییر شکل پلاستیک جزئی ( $d\bar{\epsilon}$ ) در واحد حجم حالت تنش زیر، کدام است؟

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dw = \frac{2}{3}\sigma_1 d\bar{\epsilon} \quad (2)$$

$$dw = \sqrt{\frac{2}{3}}\sigma_1 d\bar{\epsilon} \quad (4)$$

$$dw = \frac{\sqrt{3}}{2}\sigma_1 d\bar{\epsilon} \quad (1)$$

$$dw = \frac{\sqrt{2}}{3}\sigma_1 d\bar{\epsilon} \quad (3)$$

- ۲۱- در یک فرایند اکسیتروزن، کرنش مؤثر در خروجی  $\bar{\epsilon} = \frac{3}{(0,4)} = 7.5$  است. اگر رفتار کرنش سختی ماده  $\bar{\sigma} = 360 \text{ MPa}^{\frac{1}{2}}$  و راندمان فرایند  $5.5\%$  باشد، با استفاده از روش کار ایدئال، فشار لازم عملیات چند مگاپاسکال است؟

$$480 (0,4)^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

$$240 (0,4)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$480 \quad (2)$$

$$240 \quad (1)$$

- ۲۲- در یک فرایند کشش سیم، اگر راندمان فرایند  $5.5\%$  و توان کرنش سختی ماده  $0.4$  باشد، تعداد مراحل لازم کشش برای کاهش قطر سیم از  $3.8$  به  $2$  میلی‌متر، با استفاده از روش کار ایدئال کدام است؟  $(e^{0.7})^n = 2$

۱) چهار

۲) سه

۳) دو

۴) یک

- ۲۳- در فرایند نورد ورق، کدام مورد نادرست است؟

۱) ماکریزم کاهش ضخامت ورق در هر مرحله، نسبت مستقیم با شعاع غلتک دارد.

۲) ماکریزم کاهش ضخامت ورق در هر مرحله، نسبت مستقیم با ضریب اصطکاک ورق و غلتک دارد.

۳) با اعمال کشش جلو و عقب، فشار لازم عملیات کاهش می‌یابد.

۴) با افزایش ضریب اصطکاک و افزایش تنش جریان، می‌توان به ضخامت‌های کمتری در نورد دست یافت.

- ۲۴- فولاد ساده گربنی با رابطه تنش کرنش  $\sigma = 250e^{\frac{1}{2}} \text{ MPa}^{\frac{1}{2}}$  دو بار تحت تغییر سطح مقطع به ترتیب به اندازه  $10\%$  و  $20\%$  قرار گرفته است. تنش تسلیم نهایی چند مگاپاسکال است؟

$\ln 10$	$\ln 9$	$\ln 8$
$2,30$	$2,20$	$2,08$


$$250 (0,48)^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$250 (0,16)^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

$$250 (0,64)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

$$250 (0,32)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

- ۲۵- در کویش کرنش صفحه‌ای با هندسه و الگوی تغییر شکل نشان داده شده در شکل زیر، با فرض  $L = 2h$ ، با استفاده از «روش کران بالا» نسبت  $\frac{P}{2K}$  کدام است؟ (K استحکام برشی ماده و p فشار عملیات)

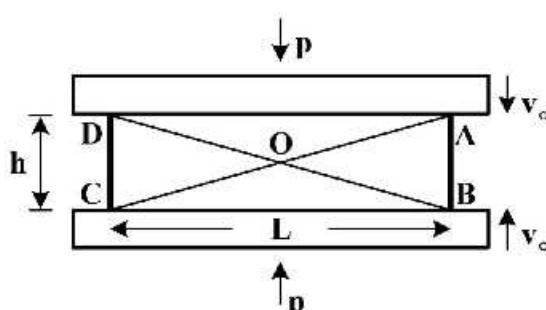

۱) ۱

۲)  $\frac{1}{2}$

۳)  $\frac{2}{3}$

۴)  $\frac{3}{4}$

- ۲۶- در فرایند شکل دهی فلزات، مکانیزم تغییر شکل پلاستیک در شرایط دوقلویی شدن، ناشی از کدام مورد است؟
- ۱) سهولت لغزش
  - ۲) کاهش تنفس بحرانی
  - ۳) افزایش دستگاههای لغزشی
  - ۴) افزایش تنفس بحرانی
- ۲۷- ویژگی اصلی سوپرآلیاژها کدام است؟
- ۱) نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به سایش
  - ۲) دمای کاری بالا و حساسیت در فرایند سنگزنی
  - ۳) شکل پذیری فوق العاده و ضربه انبساط پایین
  - ۴) قابلیت جوشکاری بالا و مقاومت در مقابل فرسایش شیمیایی
- ۲۸- در برخی از فلزات در هنگام کشش، در نقطهٔ تسلیم فلز، افزایش تغییر نسبی طول اتفاق می‌افتد. تأثیر این پدیده در شکل دهی ورق کدام است؟
- ۱) لاغری مقطع و ایجاد پارگی
  - ۲) عیب گوشواره‌ای شدن ورق
  - ۳) کشش بیش از حد و تغییر شکل ناخواسته ورق
  - ۴) پیدایش فرورفتگی در سطح ورق و ایجاد نوارهای لودر
- ۲۹- عمدترين دليل ايجاد ترك خوردي گرم (ترك انقباضي) در جوشکاري فولادهای زنگ نزن آستنيتي کدام است؟
- ۱) انحلال پذيری کم گوگرد در فاز آستنيت
  - ۲) افزایش سختی در فولادهای آستنيتی در حین انقباض
  - ۳) ضربه انبساط و انقباض بالاي فولادهای زنگ نزن آستنيتی
  - ۴) جدایش عناصر ناخالصی در حین انقباض در فولادهای زنگ نزن آستنيتی
- ۳۰- نوع و درصد فازها در ساختار نهایی فولاد هایپریوتکتوئیدی با ۱/۱ درصد کربن که به صورت تعادلی تا دمای محیط خنک شده، کدام است؟
- ۱) ۴٪ سمنتیت و ۹۶٪ آستنیت
  - ۲) ۴٪ سمنتیت پری‌یوتکتوئیدی و ۹۶٪ پرلیت
  - ۳) ۹۶٪ آستنیت و ۴٪ سمنتیت پری‌یوتکتوئیدی
  - ۴) ۹۶٪ سمنتیت پری‌یوتکتوئیدی و ۴٪ پرلیت
- ۳۱- علت شکست فولادهای هایپریوتکتوئیدی و نحوه حذف آن کدام است؟
- ۱) ساختار پیوسته مارتنتیت - عملیات حرارتی آبل
  - ۲) ساختار پیوسته سمنتیت - عملیات حرارتی همگنسازی
  - ۳) ساختار پیوسته سمنتیت - عملیات حرارتی کروی‌سازی
  - ۴) ساختار پیوسته مارتنتیت - عملیات حرارتی همگنسازی
- ۳۲- کدام مورد در خصوص افزایش مقاومت خزشی مواد صحیح نیست؟
- ۱) کاهش دمای کاری مقاومت خزشی را بهبود می‌بخشد.
  - ۲) ریزدانه کردن مقاومت خزشی را افزایش می‌دهد.
  - ۳) خزش تحت تنفس ثابت و با گذشت زمان اتفاق می‌افتد.
  - ۴) نک کریستال‌ها در خزش عملکرد بهتری دارند.
- ۳۳- کدام مورد در خصوص تبلور مجدد صحیح نیست؟
- ۱) سختی و تردی کاهش می‌یابد.
  - ۲) افزایش مقدار تغییر شکل قبلی، دانه نهایی را ریزتر می‌کند.
  - ۳) ناخالصی‌های غیر محلول، بر دمای تبلور مجدد اثر محسوس ندارد.
  - ۴) هر چه مقدار ناخالصی‌های غیر محلول بیشتر باشد، اندازه دانه نهایی ریزتر خواهد بود.

- ۳۴- کدام مورد در خصوص دمای تبدیل شکست صحیح است؟

- (۱) مواد با ساختار FCC دمای تبدیل مشخصی دارند و اکثر آنها به صورت ترد می‌شکنند.
- (۲) مواد با پیوند واندروالسی دمای تبدیل مشخصی دارند و همواره به صورت داکتیل می‌شکنند.
- (۳) فولادهای آلیازی، دمای تبدیل شکست عموماً پایین‌تر از صفر درجه دارند.
- (۴) با کاهش کربن دمای تبدیل افزایش می‌یابد.

- ۳۵- کدام یک از موارد زیر از شرایط افزایش استحکام به روش رسوب سختی نیست؟

- (۱) کاهش سطح حلایت در دماهای پایین تر
- (۲) حلایت نسبی ماده حل‌شونده در حلال فلزی
- (۳) سرد کردن آهسته آلیاز از دمای نک فاز
- (۴) همه موارد

- ۳۶- با توجه به استاندارد ISO در طبقه‌بندی ابزارهای کاربیدی، کدام مورد در رابطه با گرید ابزار صحیح است؟

- (۱) K40 برای عملیات پرداخت مواد با برآده منقطع مناسب است.
- (۲) P50 برای عملیات پرداخت مواد با برآده پیوسته مناسب است.
- (۳) K10 برای عملیات خشن کاری مواد با برآده منقطع مناسب است.
- (۴) P10 برای عملیات پرداخت مواد با برآده پیوسته مناسب است.

- ۳۷- تحت چه شرایطی، عمق گودال فرسایش (Crater wear)، ملاک طول عمر ابزار است؟

- (۱) با سرعت برش زیاد عملیات ماشین کاری انجام شود.
- (۲) با سرعت پیش روی زیاد عملیات ماشین کاری انجام شود.
- (۳) با عمق بار زیاد عملیات ماشین کاری انجام شود.
- (۴) با عمق بار کم عملیات ماشین کاری انجام شود.

- ۳۸- برای ماشین کاری چدن در فرایند milling، زوایای ابزار کفتراش شامل Axial Rake Angle و Radial Rake Angle به ترتیب (از راست به چپ) چگونه انتخاب می‌شوند؟

Positive – Negative (۲)

Negative – Positive (۴)

Negative – Positive (۱)

Positive – Positive (۳)

- ۳۹- در یک ماشین کاری، روتراشی قطعاتی با طول ۵/۰ متر و قطر ۱۰ میلی‌متر با سرعت دورانی ۲۰۰ دور بر دقیقه صورت می‌گیرد. در صورتی که در این عملیات، پیش روی ابزار ۱/۰ میلی‌متر بر دور انتخاب شود، چند قطعه را می‌توان تا پایان عمر ابزار، ماشین کاری کرد؟ (V بر حسب  $\frac{m}{min}$  و T بر حسب min)

- $$VT^{0.2} = 63$$
- |          |
|----------|
| ۱۰۰۰ (۱) |
| ۲۰۰۰ (۲) |
| ۳۰۰۰ (۳) |
| ۴۰۰۰ (۴) |

- ۴۰- کدام مورد رابطه پارامتری ماشین کاری و طول عمر ابزار  $T$  را به درستی بیان می کند؟  
 f: پیشروی،  $a_p$ : عمق بار،  $V_c$ : سرعت برشی و K مقدار ثابتی است)

$$T = KV_c^{2/5} \cdot f^{-1/6} \cdot a_p^{-1/2} \quad (1)$$

$$T = KV_c^{-2/5} \cdot f^{-1/6} \cdot a_p^{-1/2} \quad (2)$$

$$T = KV_c^{-2/5} \cdot f^{1/5} \cdot a_p^{-1/5} \quad (3)$$

$$T = KV_c^{-2/5} \cdot f^{-1/5} \cdot a_p^{-1/5} \quad (4)$$

- ۴۱- کدام گزینه در مورد دمای ماشین کاری در فرایند براده برداری صحیح است؟

- ۱) بیشترین اندازه دما در قسمت زیر ابزار و نزدیک به نوک آن و به دلیل اثر اصطکاک بین سطح زیر ابزار با سطح ماشین کاری شده است.

- ۲) بیشترین اندازه دما در محل تلاقی امتداد صفحه برش با امتداد سطح ماشین کاری نشده به دلیل ایجاد تغییر شکل پلاستیک و اثر اصطکاک در آن نقطه است.

- ۳) بیشترین اندازه دما در قسمت روی ابزار و نزدیک به نوک آن به دلیل اثر اصطکاک بین براده و سطح ابزار است.

- ۴) بیشترین اندازه دما در امتداد صفحه برش و نزدیک به نوک ابزار به دلیل ایجاد تغییر شکل پلاستیک است.

- ۴۲- در فرایند تراش پیشانی یک فلنچ استوانه‌ای شکل، با یک تراش CNC مجهز به سیستم کنترل دور سه نظام، برای ثابت نگه‌داشتن سرعت برشی ( $V_c$ ) در مقدار ثابت، زمان ماشین کاری با کدام رابطه قابل محاسبه است؟

- (۱): شعاع خارجی فلنچ،  $r_o$ : شعاع داخلی فلنچ و f: پیشروی ابزار به ازای هر دور قطعه کار

$$\frac{\pi}{f \cdot V_c} (r_o^2 - r_i^2) \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{f \cdot V_c} (r_o^2 - r_i^2)^{1/2} \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{f \cdot V_c} (r_o - r_i)^2 \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{f \cdot V_c} (r_o - r_i)^{1/2} \quad (4)$$

- ۴۳- کدام گزینه، علت افزایش انرژی ویژه تراش با کاهش ضخامت براده تغییر شکل نیافته را در فرایند براده برداری توجیه می کند؟

- ۱) در فرایند براده برداری، اندازه نیروی شخم متناسب با افزایش ضخامت براده تغییر شکل نیافته کاهش و بنابراین انرژی ویژه تراش افزایش می یابد.

- ۲) در فرایند براده برداری، اندازه نیروی شخم متناسب با کاهش ضخامت براده تغییر شکل نیافته، افزایش و بنابراین انرژی ویژه تراش نیز افزایش می یابد.

- ۳) در فرایند براده برداری، اندازه نیروی شخم تقریباً مقدار ثابتی است. بنابراین، سهم نیروی شخم در افزایش انرژی ویژه تراش در مقادیر کوچک ضخامت براده تغییر شکل نیافته، بیشتر است.


- ۴) در فرایند براده برداری، اندازه نیروی برشی تقریباً مقدار ثابتی است. بنابراین، سهم نیروی برشی در افزایش انرژی ویژه تراش در مقادیر کوچک ضخامت براده تغییر شکل نیافته بیشتر است.

- ۴۴- کدام عامل، سبب ایجاد ارتعاشات «Chatter» در ماشین کاری می‌شود؟

- ۱) ارتعاشات خودتحریک بین ابزار و قطعه کار
- ۲) موج‌های ایجاد شده بر روی سطح قطعه کار در برش‌های قبلی
- ۳) ارتعاشات بدنه ماشین ابزار
- ۴) سرعت برش زیاد

- ۴۵- شکل زیر مربوط به برآده برداری در کدام نوع عملیات فرزکاری است؟


- ۱) کفتراسی

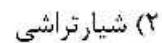

- ۲) شیارتراسی

- ۳) فرزکاری غلتکی موافق

- ۴) فرزکاری غلتکی مخالف

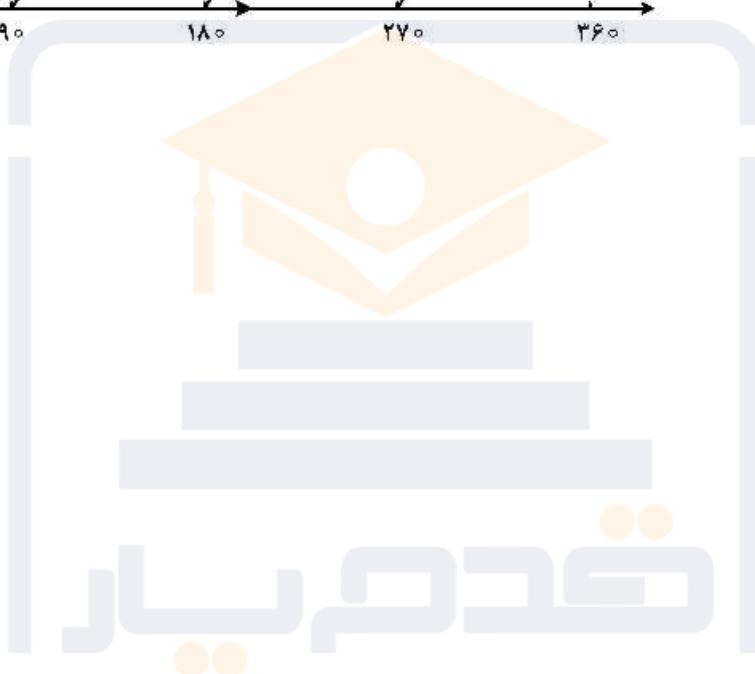

به اطلاع می‌رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و بسیار دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 14/05/1399 با مراجعت به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات"/"آزمون دکتری سال 1399" اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) با بسیاری از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.



گروه امتحانی	شماره پاسخنامه	نوع دفترچه	عنوان دفترچه
مهندسی و فنی	1	E	مهندسی مکانیک -ساخت و تولید

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	1	31	3
2	2	32	2
3	1	33	1
4	4	34	3
5	2	35	3
6	3	36	4
7	3	37	1
8	4	38	1
9	3	39	4
10	4	40	2
11	2	41	3
12	2	42	1
13	1	43	3
14	3	44	1
15	4	45	4
16	1		
17	4		
18	2		
19	3		
20	1		
21	2		
22	2		
23	4		
24	3		
25	4		
26	3		
27	2		
28	4		
29	1		
30	2		

خروج